


23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#14	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt
Beskrivelse		Modtager
Fliser ligger med opkant, der mangler generelt efterfugning og færdigstødning af chaussésten.		Ansvarlig
Seneste kommentar		

Fotos 1: 09-08-23, 11:14:06

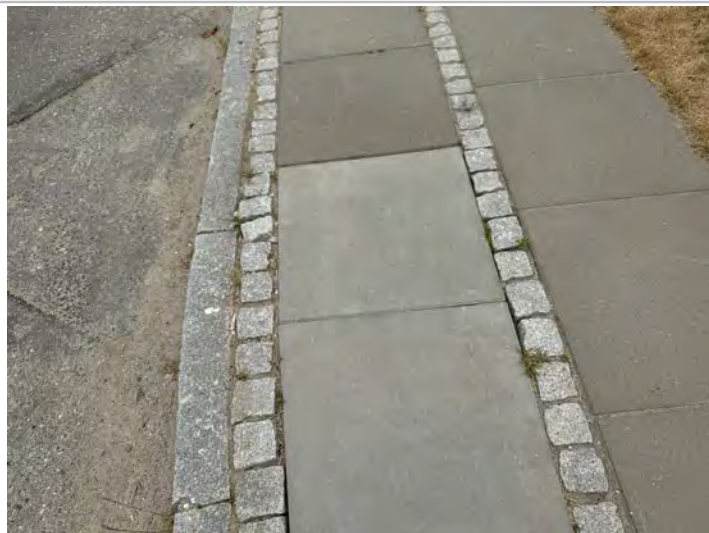

Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:14:06



Fotos 3: 09-08-23, 11:14:06



Fotos 4:

Fotos 5:

23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#13	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt
Beskrivelse		Modtager
Ødelagte fliser, væltet kantsten grundet dårligt udførsel, vejen er krakeleret skyldes muligvis at underlaget ikke kan håndtere belastningen fra den daglig brug.		MODTAGET 09-08-23, 11:12:52 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar		Ansvarlig
		OPRETTET 09-08-23, 11:12:51 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud

Fotos 1: 09-08-23, 11:12:51



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:12:51



Fotos 3: 09-08-23, 11:12:51



Fotos 4: 09-08-23, 11:12:51



Fotos 5: 09-08-23, 11:12:51



23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#12	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt
Beskrivelse		Modtager
Revner i vejkant og midten af vejen. Belægningen kan ikke anvendes til transport af vand vha. trug i midten af kørebanen.		Ansvarlig
Seneste kommentar		

Fotos 1: 09-08-23, 11:10:33



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:10:33



Fotos 3: 09-08-23, 11:10:33



Fotos 4: 09-08-23, 11:10:33



Fotos 5: 09-08-23, 11:10:33



23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#11	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt
Beskrivelse		Modtager
Generelt for asfalten er at der større revner ved samling mellem de to asfalt, der er også langs- og tværgående revner samt revner i partier i .		MODTAGET 09-08-23, 11:09:22 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar		Ansvarlig OPRETTET 09-08-23, 11:09:21 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud

Fotos 1: 09-08-23, 11:09:21



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:09:21




Fotos 3: 09-08-23, 11:09:21



Fotos 4: 09-08-23, 11:09:21



Fotos 5: 09-08-23, 11:09:21

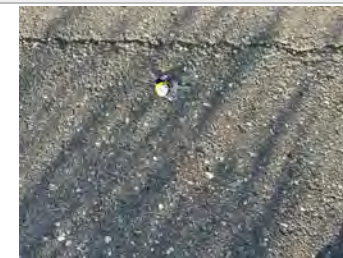

23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#10	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23	Kategori/Liste: Generelt	
Beskrivelse	Modtager	Ansvarlig
Kantsten mangler ved vendeplads, der er ikke udført bagkling, for høje kant mellem kantsten og stibelægning. Generelt manglende drift og vedligehold. Der er ringe afledning af vand til LAR-løsning grundet kantstensafræsningen forhindre vandet i at blive afledt til grøft.	MODTAGET 09-08-23, 11:06:12 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud	OPRETTET 09-08-23, 11:06:11 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar	0	

Fotos 1: 09-08-23, 11:06:11



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:06:11



Fotos 3: 09-08-23, 11:06:11



Fotos 4: 09-08-23, 11:06:11



Fotos 5: 09-08-23, 11:06:11



23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#9	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt
Beskrivelse		Modtager
LAR-Løsning er ikke driftet siden etablering.		MODTAGET 09-08-23, 11:03:35
		Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Ansvarlig		OPRETTET 09-08-23, 11:03:35
		Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar		0

Fotos 1: 09-08-23, 11:03:35



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:03:35



Fotos 3:

Fotos 4:

Fotos 5:

23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#8	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt
Beskrivelse		Modtager
Sti fremstår åbent og udlagt i GAB. Der er registreret afskallinger, revner og huller. Dæksler ligger med opkanter,		Ansvarlig
Seneste kommentar		

Fotos 1: 09-08-23, 11:02:41



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 11:02:41



Fotos 3: 09-08-23, 11:02:41



Fotos 4: 09-08-23, 11:02:41



Fotos 5: 09-08-23, 11:02:41



23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#7	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse		
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt		
Beskrivelse		Modtager	Ansvarlig	
Der er observeret ødelagte fortovsfliser, chausséen som er ikke færdigt stødt, ukrudt i kantsten og ved fortovsfliser. Der er også registreret kantsten som har fået slået større flig stykker af. Ledningsgrav med åbne samlinger, LAr løsning udført således vandet samler sig ved vendepladsen og på kørebanen, hvilket skaber farligere situationer og nedbryder belægningen. Umiddelbart ledes vandet ikke til det ...		MODTAGET Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud	09-08-23, 11:01:15	OPRETTET Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar		0		

Fotos 1: 09-08-23, 11:01:14



Tegning: -

Fotos 2: 09-08-23, 11:01:14



Fotos 3: 09-08-23, 11:01:14



Fotos 4: 09-08-23, 11:01:14



Fotos 5: 09-08-23, 11:01:14



23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#6	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse	
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt	
Beskrivelse		Modtager	Ansvarlig
Samlingen mellem de to asfaltbaner fremstår generelt med større revner, hvilket ikke er tæt og kan derfor ikke anvendes som en trug til transport af afvanding. Ledningsgrav fremstår med åbne samlinger. Dertil er der konstateret afskallinger og mindre huller. Området fremstår generelt med manglende drift- og vedligehold, hvilket kan ses på grunde og kantsten med ukrudt. Afvandsingsforholdene er tilfredsstillende...		MODTAGET 09-08-23, 10:55:00 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud	OPRETTET 09-08-23, 10:54:59 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar		0	

Fotos 1: 09-08-23, 10:54:59



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 10:54:59



Fotos 3: 09-08-23, 10:54:59



Fotos 4: 09-08-23, 10:57:00



Fotos 5: 09-08-23, 10:57:00



23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse

23011_Havekvarterets Grundejerforening-Gennemgang af privat udstykning_19-06-2023

#5	Type: Tilsyn	Projektmappe: 23011-Havekvarterets Grundejerforening-Overdragelse	
Tidsfrist fra: 09-08-23 - Til: 09-08-23		Kategori/Liste: Generelt	
Beskrivelse		Modtager	Ansvarlig
Vendepladsens bredde opfylder ikke vejreglerne. Asfalt belægningen er udført i GAB , der mangler slidlag, belægningen fremstår meget åbent og med åbne revner mellem samlinger, kantstens er ikke bagklinet og fremstår som ufærdigt arbejde. Tillige er der opmålt høj kantstens kant på stien. Stien er også udlagt i GAB.		MODTAGET 09-08-23, 10:51:25 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud	OPRETTET 09-08-23, 10:51:23 Hartvig Consult ApS Abdi Mohamud
Seneste kommentar		0	

Fotos 1: 09-08-23, 10:51:23



Tegning: Oversigtskort-



Fotos 2: 09-08-23, 10:51:23



Fotos 3: 09-08-23, 10:51:23



Fotos 4: 09-08-23, 10:51:23



Fotos 5: 09-08-23, 10:51:23

